Point

JR東海労大阪修繕車両所分会分会情報

No. 180 2013.04.23.

発行責任者 乾 眞規

編集責任者 教 宣 部

推定原因は小歯車軸受のコロの保持器の破損!

会社は、4月22日のプレス発表で、ひかり515号の事故調査の結果と歯車箱破損に至る状況の推定原因、今後の対策などを公表しました。

調査結果

・歯車箱において既発表の破損(大歯車側)の他に、小歯車側にも破損が認められまた、小歯車軸受や継手等にも傷が認められました。

推定原因

- ・小歯車軸受のコロを保持する部品(保持器)が破損したことで、軸受のコロが脱落しました。
- ・歯車箱の大歯車側の破損については、脱落したコロが歯車箱のすき間に入り込み、大歯車に噛み込んで、破損に至ったものと思われます。
- ・ 小歯車側の破損については、小歯車軸受の保持器が破損したことにより、小歯 車が振れ回り、歯車箱と接触したことで、破損に至ったと思われます。
- 各部品の取付状態、潤滑油の状況、及び検査記録表の内容により、当社のメンテナンス過程には問題ないことを確認しており、当該保持器本体側に欠陥があったものと思われます。この保持器の破損原因については、製造メーカーで引き続き調査しています。

今後の対策

• 同一ロットの小歯車軸受については、良好なものに取替を進めて参ります。なお、取替までの間、小歯車軸受の健全性を確認するため、歯車箱の磁気栓検査と油分析を行い、同種事象の発生を未然に防止します。

破損部品と同一ロットのものは今すぐ取替えろ!

全社員の皆さん!!

会社の対策をどう思われますか。同一ロットの小歯車軸受の取替は、健全性を確認しながら行うとしていますが、今にも破損する寸前で本線を270キロで走行している列車があるかもしれませんし、明日にも同種の事故が発生するかもしれません。そんな悠長なことを言ってられる状況ではありません。同様の事故が発生したら会社はどう責任を取るのでしょうか。

私たち修繕車両所分会は、同種の事故を発生させないためにも、

同一ロットの小歯車軸受を今すぐ取替えすることを求めます。